
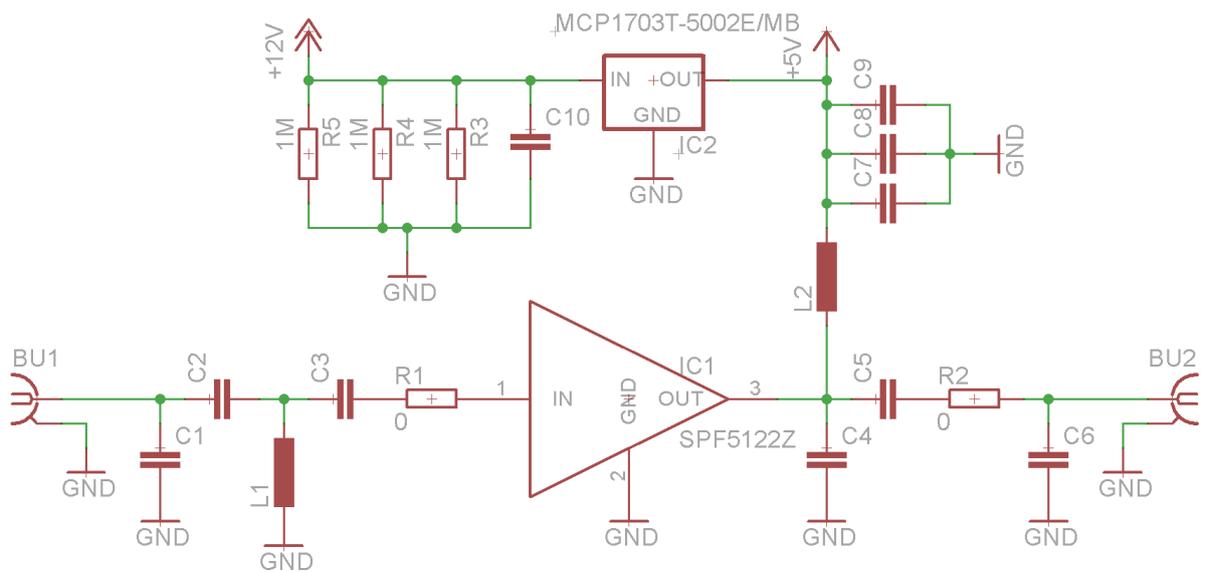


Hitrap Preamp Pasternack PE15A1014 Diagnose

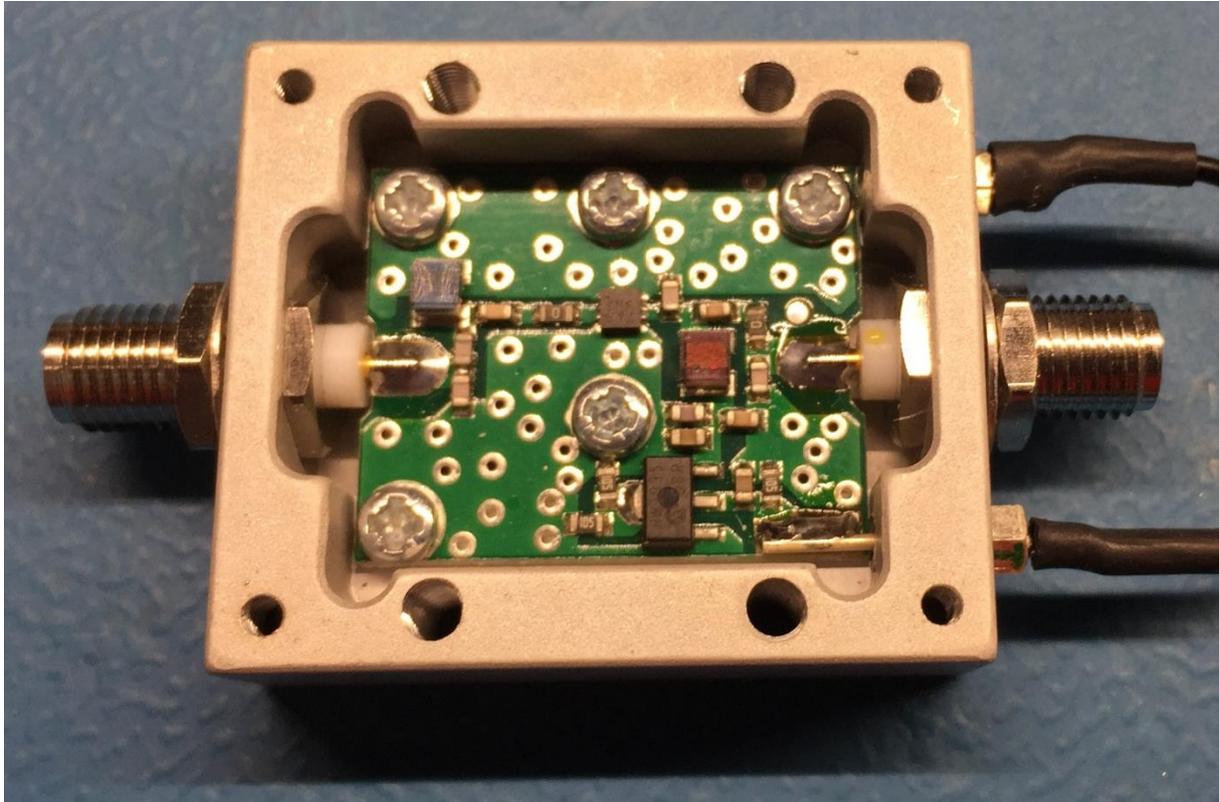

Defekt am 23.05.22, Ser. Nr. V001102F102720200011. 5V, auch am MMIC vorhanden, lediglich 2mA statt 90mA Stromaufnahme.


Max 16V für Spannungsregler.

Evtl Limiterdiode SMP1330 nachrüsten. Genügend Platz vorhanden. +2pF Eingangskapazität, evtl C1 entfernen?

CK 23.05.22



S-Parameter mit (gemessene Spur mit Marker) und ohne (gespeicherte Spur) Eingangsschutz

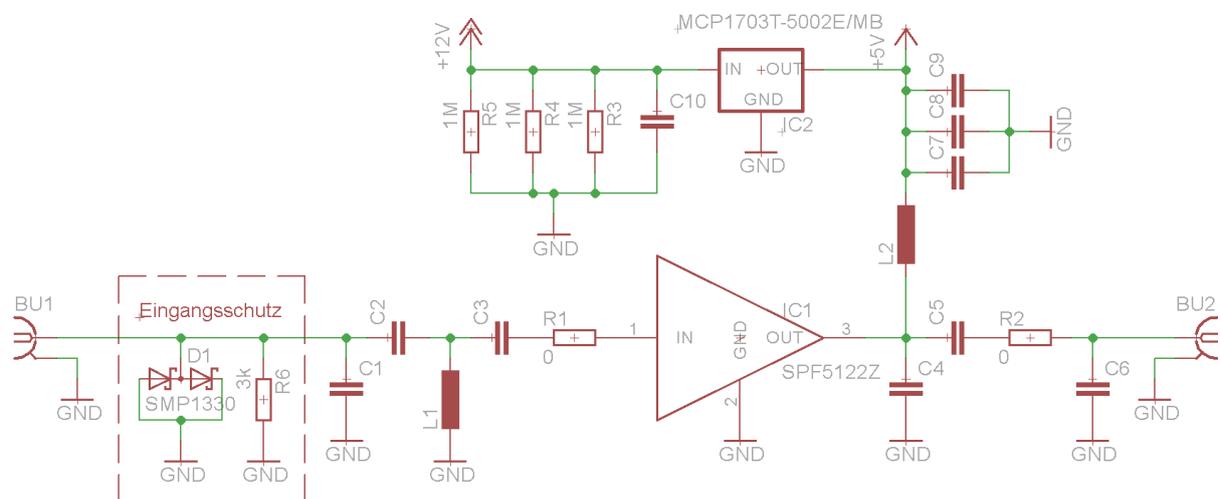

Schaltung mit Eingangsschutz.

CK 08.07.22