

GEBRAUCHSANWEISUNG

GSISD-CVAC

Strom-Konverter

für AC-Strahlstrom-Transformator



HICAT-Strahldiagnose

Dokument GSISD-DOK-CVAC

Version V1.1 / April 2006

Produktidentifikation

Typ: GSISD-CVAC
Serie: MED-DCVAC
Bestellnummer: auf Anfrage

Herstelleranschrift

Gesellschaft für Schwerionenforschung mbH
Planckstr. 1
D-64291 Darmstadt
Germany

Versionierung

Dokumenten-Nr.: GSISD-DOK-CVAC
Version: 1.1
Erstelldatum: 03.04.2006
Letzte Änderung: 15.11.2006

Copyright

Die Gebrauchsanweisung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte bleiben vorbehalten. Vervielfältigungen - auch auszugsweise - bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Gesellschaft für Schwerionenforschung mbH (GSI).

Symbolerläuterung für die Gebrauchsanweisung

Gefahr	Dieses Symbol kennzeichnet Warnhinweise, bei deren Nichtbeachtung Ihre Gesundheit gefährdet ist.	
Vorsicht	Dieses Symbol kennzeichnet spezielle Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Funktionsbeeinträchtigungen oder Schäden am Gerät auftreten können.	



Inhaltsverzeichnis

1.	Einsatzgebiet.....	4
2.	Verbundene Dokumente	5
3.	Sicherheitsvorschriften.....	5
3.1.	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
3.2.	Vorhersehbarer Missbrauch	5
3.3.	Gefahren im Umgang mit dem Gerät	6
3.4.	Verpflichtung des Betreibers.....	6
3.5.	Verpflichtung des Personals	6
3.6.	Sicherheits- und Schutzeinrichtungen	6
4.	Beschreibung des Gerätes	8
4.1.	Geräteansicht.....	8
4.2.	Transport des Gerätes	9
4.3.	Aufstellhinweise	9
4.4.	Beschreibung der Anschlüsse	9
4.4.2.	Beschreibung der Eingangssignale	9
	Messbereich	9
	Test_Aktiv.....	9
	Klemmpuls.....	10
4.4.3.	Beschreibung der Ausgangssignale	10
	Kabel_OK	10
	Analogsignal.....	10
4.5.	Montage.....	11
4.6.	Justage und Kalibrierung	12
4.6.1.	Nullpunkt	12
4.6.2.	Steigung	12
4.7.	Erstinbetriebnahme	12
4.8.	Wiederinbetriebnahme	12
5.	Betrieb des Gerätes.....	12
5.1.	Gerät ein- und ausschalten.....	12
5.2.	Gerät im Notfall ausschalten	12
5.3.	Gerät nach Not-Aus wieder einschalten	13

6.	Instandhaltung und Wartung	13
7.	Hilfe bei Störungen	13
8.	Lagerung und Entsorgung	14
8.1.	Vorübergehende Stilllegung	14
8.2.	Lagerbedingungen	14
8.3.	Entsorgung	14
9.	Technische Daten	15
9.1.	Gerätespezifikationen	15
9.2.	Pinbelegungen	16
9.2.1.	Anschluss Steuerung	16

1. Einsatzgebiet

Der Strahlstrom-Konverter MED-CVAC wird in Verbindung mit dem zugehörigen Strahlstrom-Transformator MED-DT200 zur potentialfreien Messung eines gepulsten elektrischen Stromes aus geladenen Teilchen eingesetzt, z. B. in einem Schwerionen-Beschleuniger. Der Konverter bietet eine hohe Signaldynamik bei geringstem Eigenrauschen und großer Signal-Bandbreite. Das Messprinzip basiert auf einem aktiven L/R-Integrator mit magnetisch gekoppelter Rückführung zweiter Ordnung.

Es stehen vier fernschaltbare Messbereiche (10 μ A, 100 μ A, 1 mA, 10 mA) zur Verfügung

Ein ebenfalls fernschaltbarer Test-Strompuls, der in eine eigens dazu installierte Prüfwindung am Transformator-Kern eingespeist wird, ermöglicht eine Funktionskontrolle des gesamten Messsystems.

Der stromproportionale Ausgang des Gerätes ist als schnelle Präzisions-Stromschleife ausgeführt, sodass das Analogsignal unter Verwendung einer verdrehten Zweidraht-Leitung auch über längere Strecken störungsarm übertragen werden kann.

Um niederfrequente Störungen zu reduzieren und die Null-Linie des Signals vom Tastverhältnis des gepulsten Messstroms unabhängig zu halten, wird eine elektronische Klemmschaltung eingesetzt. Zu deren Betrieb ist ein externer Gate-Puls bereit zu stellen, welcher den eigentlichen Strahlpuls mit einem Vorlauf überdeckt.



Das Gerät wird als Teilkomponente einer Gesamtanlage im Forschungsbereich eingesetzt. Das Gerät ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Der Nachweis zur Konformität ist nicht erbracht. Eine CE-Kennzeichnung wird nicht angebracht.

2. Verbundene Dokumente

Im Folgenden sind alle Dokumente aufgeführt, auf die in der vorliegenden Bedienungsanleitung verwiesen wird:

[1] ...

3. Sicherheitsvorschriften

Folgende Sicherheitsvorschriften müssen bei Inbetriebnahme und Betrieb des Gerätes beachtet werden:

- Vorgeschriebene Versorgungsspannung beachten.
- Zulässige Lager- und Transporttemperatur, sowie die zulässige Betriebstemperatur beachten.
- Gerät vor Sonneneinstrahlung schützen, da unter Sonneneinwirkung Messfehler entstehen können.



Bei unsachgemäßer Behandlung oder Gewaltanwendung sowie Nichtbeachten der Inbetriebnahmeanleitung erlöschen die Gewährleistungsansprüche.

3.1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Geeignet zum Anbau an einen Teilchenbeschleuniger

Zulässiger Temperaturbereich 0 - 40°C

Betrieb nur im eingebauten Zustand

3.2. Vorhersehbarer Missbrauch

Der Betrieb des Gerätes im ausgebauten Zustand ist nur dem Hersteller, oder vom Hersteller speziell geschultem Personal erlaubt.

Für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung

- trägt der Betreiber die alleinige Verantwortung,
- übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.

Umbauten oder Veränderungen

Jegliche Veränderungen des Gerätes sind nicht erlaubt.

Das elektromagnetische Verhalten des Gerätes kann durch Ergänzungen oder Veränderungen jeglicher Art beeinträchtigt werden.

Nehmen Sie deshalb keine Änderungen oder Ergänzungen an elektrischen/elektronischen Komponenten ohne die schriftliche Zustimmung des Herstellers vor.

3.3. Gefahren im Umgang mit dem Gerät

Bei der Verwendung des Gerätes können Gefahren und Beeinträchtigungen entstehen

- für das Gerät selbst.

Grundlage für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb dieses Gerätes ist die Kenntnis der Sicherheits- und Benutzerhinweise in dieser Anleitung.



Wichtig!

Betriebsanleitung immer am Einsatzort des Gerätes aufbewahren! Die Betriebsanleitung muss für Bediener und Wartungspersonal frei zugänglich sein. Des Weiteren sind zu beachten:

Allgemeine und örtliche Regelungen zu Unfallverhütung und Umweltschutz

3.4. Verpflichtung des Betreibers

Der Betreiber verpflichtet sich, nur Personen an dem Gerät arbeiten zu lassen, die

- mit den grundlegenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind
- in die Arbeiten mit dem Gerät eingewiesen sind,
- diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

Die Anforderungen der EG-Richtlinie zur Benutzung von Arbeitsmitteln 89/655/EWG sind einzuhalten.

3.5. Verpflichtung des Personals

Alle Personen, die mit Arbeiten mit dem Gerät beauftragt sind, verpflichten sich, vor Arbeitsbeginn:

- die grundlegenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung zu beachten,
- das Sicherheitskapitel und die Warnhinweise in dieser Betriebsanleitung zu lesen und zu beachten.

Offene Fragen richten Sie bitte an den Hersteller, siehe Seite 2.

3.6. Sicherheits- und Schutzeinrichtungen



Anlage nur betreiben, wenn alle Schutz- und Sicherheitseinrichtungen vollständig vorhanden und funktionsfähig sind!

Bei fehlerhaften Schutzeinrichtungen

Fehlerhafte oder demontierte Sicherheitseinrichtungen können zu gefährlichen Situationen führen. Aus diesem Grund

- Anlage sofort ausschalten,
- gegen Wiedereinschalten sichern.

Symbole an dem Gerät



An der Anlage sind zur Warnung vor folgenden Restgefahren, die konstruktiv nicht zu beseitigen sind, Warnschilder montiert:

Symbol	Bedeutung
	Keine Symbole angebracht

Beachten Sie alle an dem Gerät angebrachten

- Warnungen und Sicherheitshinweise,
- sonstigen Kennzeichnungen, wie Dreh- oder Transportrichtungen.

4. Beschreibung des Gerätes

In diesem Kapitel werden die einzelnen Bestandteile des AC-Strahlstrom-Konverter - im Folgenden kurz Gerät genannt - beschrieben.

4.1. Geräteansicht

In Abbildung 1 ist der AC-Strahlstrom-Transformator mit dem montierten Konverter abgebildet. Die elektrische Verbindung ist nicht durch den Anwender lösbar ausgeführt.

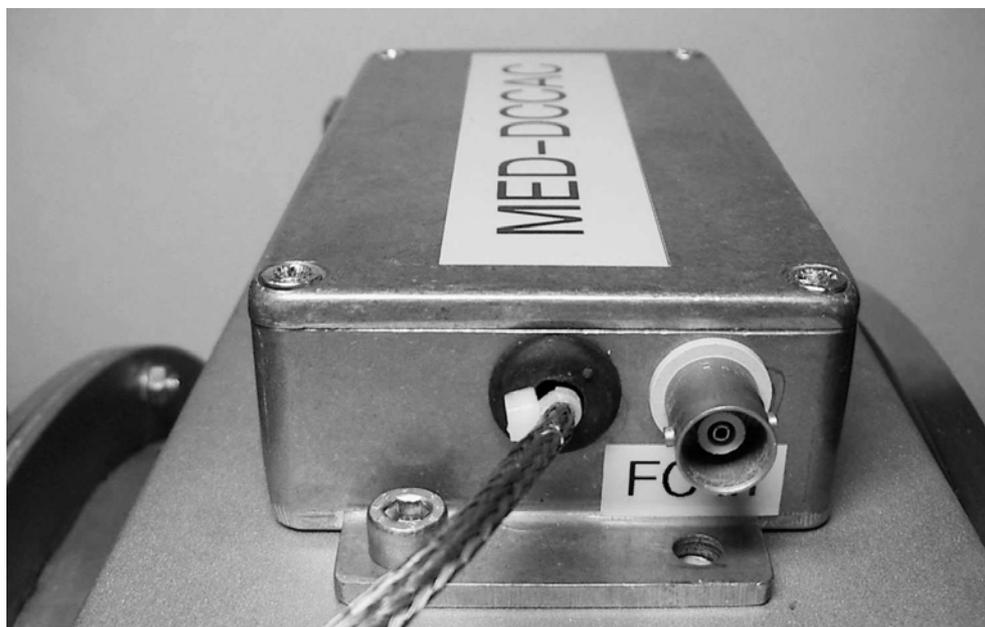


Abbildung 1 AC-Strahlstrom-Konverter am Strahlstrom-Transformator MED-DT200

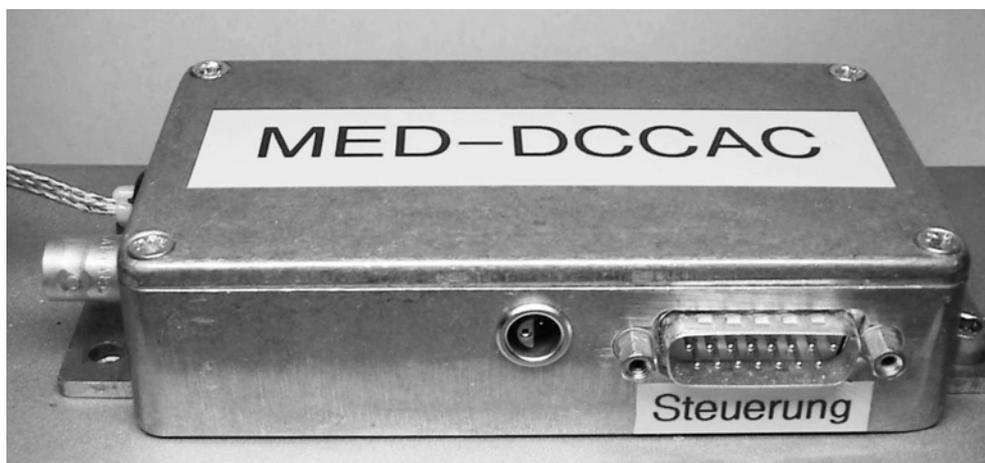


Abbildung 2 AC-Strahlstrom-Konverter, Anschlüsse für Service (links) und Steuerung (rechts)

4.2. Transport des Gerätes

Beim Transport des AC-Strahlstrom-Konverters sind die anlagenweiten Vorschriften für Geräte, die zum Einbau in ein Hochvakuum-System bestimmt sind, zu beachten.

4.3. Aufstellhinweise

- Die Raumtemperatur darf nicht unter + 10 °C absinken und nicht über + 40 °C ansteigen. Eine Installation in Nassräumen ist nicht zulässig.
- Nach Transport in kälterer Umgebung darf das Gerät erst in Betrieb genommen werden, wenn es sich auf Raumtemperatur erwärmt hat.

4.4. Beschreibung der Anschlüsse

4.4.1. Anschlüsse des Konverters

Am Gehäuse des Konverters sind folgende Anschlüsse angebracht (Bezeichnungen s. Abbildung 1):

1. Anschluss Steuerung, DSub15 p
2. Anschluss Service-In, LEMO 2pol.
3. Anschluss Teststrom, BNC 50Ω

4.4.2. Beschreibung der Eingangssignale

Messbereich

Über die drei Leitungen „Bereichsumschaltung“ wird der Messbereich des Geräts gewählt. Zum Aktivieren ist jeweils CMOS-High-Pegel anzulegen

Messbereich	B1/Pin 8	B2/Pin 7	B3/Pin 6
10 mA	1	0	0
1 mA	0	1	0
100 µA	1	1	0
10 µA	0	0	1

Tabelle 1: Kodierung der Messbereiche

Test_Aktiv

Über die Leitung „Test_Aktiv“ (Pin 4, CMOS-High Aktiv) wird ein zweipoliges Relais aktiviert, das einen Strompuls von 80 µA +/-100 nA auf die Test-Windung des Transformators schaltet. Dies ist der Wirkung eines Strahls geladener Teilchen äquivalent. Auf diese Weise können die eigentliche Funktion des Transformators, vom Sensor-Kern bis zum ADC, sowie die Messbereichs-Umschaltung überprüft werden. Der empfindlichste Messbereich wird dabei übersteuert, in den übrigen Bereichen werden 80, 8 bzw 0.8 % des Vollausschlages erreicht.



Klemmpuls

Der Konverter ist mit einer Klemmstufe ausgerüstet; d. h. In den Strahlpausen wird durch ein Klemmsignal ein automatischer Nullabgleich durchgeführt. Mit CMOS-High-Pegel auf Pin 3 wird die Klemmung eingeschaltet, CMOS-Low-Pegel öffnet das Mess-Gate.

Service-Eingang

Eine 2-polige LEMO-Buchse ist für Service- und Kalibrierzwecke beim Hersteller des Geräts bestimmt. Sie darf keinesfalls durch den Anwender beschaltet werden!

Teststrom-Eingang

Über eine isolierte BNC-Buchse (50 Ω) kann ein Strompuls von 20 mA und der benötigten Dauer eingespeist werden, aus dem durch interne Schaltung des Kopfverstärkers der eigentliche Teststrom gewonnen wird.

4.4.3. Beschreibung der Ausgangssignale

Kabel_OK

Im Steckverbinder des Steuerkabels (Pin 5) wird ein Signal bereitgestellt, mit dem der Steck-Zustand der Verbindung überwacht werden kann. Im Falle einer korrekten Verbindung wird CMOS-High-Pegel geliefert.

Analogsignal

Das semi-differentielle Ausgangssignal des Geräts wird über die 15-polige Steuerleitung geführt. Es steht kein lokales Ausgangssignal zur Verfügung.

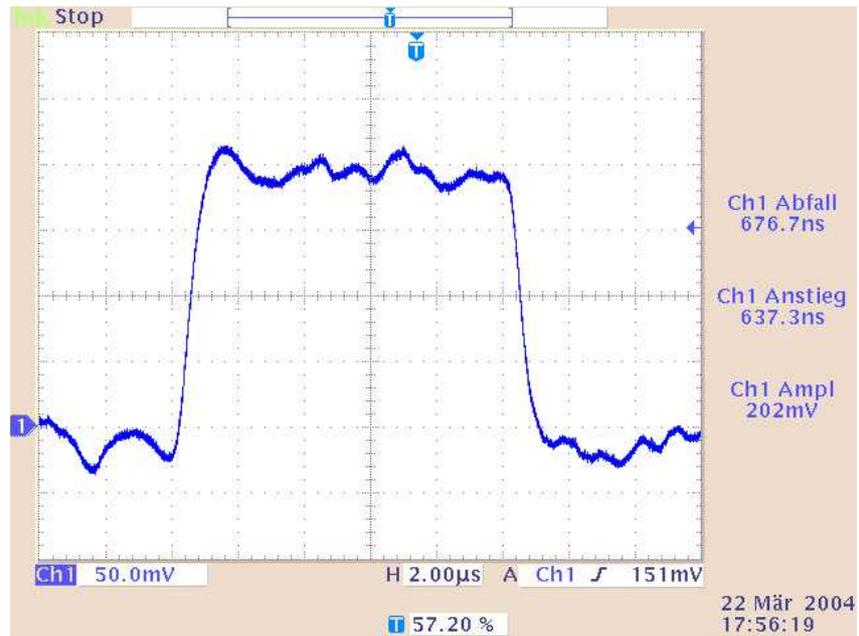


Abbildung 3: typ. Strahlpuls 2 μ A, Länge 10 μ s

4.5. Montage

Nach dem mechanischen Einbau des Gerätes in das Vakuumsystem sind die elektrischen Steuerleitungen anzuschließen.

Zur Montage werden folgende Teile benötigt, die nicht im Lieferumfang enthalten sind:

Bezeichnung	Bestell- Nr.:	Lieferant
6kt-Schraubensatz, 25 Stück M8, DN 200 CF	PF505004-T	Pfeiffer Vacuum GmbH Berliner Strasse 43 35614 Asslar
Kupfer-Dichtung, 10 Stück, DN 200 CF	PF501420-T	Pfeiffer Vacuum GmbH Berliner Strasse 43 35614 Asslar



4.6. Justage und Kalibrierung

4.6.1. Nullpunkt

Das Gerät wird abgeglichen geliefert. Eine Nullpunkts-Korrektur durch den Anwender ist nicht vorgesehen.

4.6.2. Steigung

Das Gerät wird in kalibriertem Zustand geliefert. Eine Korrektur oder Änderung des Kalibrationsfaktors durch den Anwender ist nicht vorgesehen, kann jedoch im Bedarfsfall durch den Hersteller vorgenommen werden.

4.7. Erstinbetriebnahme

Der MED-DCCAC ist sofort nach Anlegen der Betriebsspannungen und des Klemm-Pulses betriebsbereit. Es ist keine Warmlaufphase nötig.

4.8. Wiederinbetriebnahme

Nach einer längerfristigen Lagerung sind die gleichen Arbeiten wie zur Erstinbetriebnahme notwendig (s. Kapitel 4.6).

5. Betrieb des Gerätes

5.1. Gerät ein- und ausschalten

Das Gerät ist nach Verbindung der Anschlüsse wie in Kapitel 4.7 beschrieben, sofort betriebsbereit.

5.2. Gerät im Notfall ausschalten

Neben dem geregelten Ausschalten des Gerätes ist das sofortige Ausschalten im Notfall durch das Abziehen des Steckers an Buchse 1 möglich.

5.3. Gerät nach Not-Aus wieder einschalten



Wichtig!

Vor dem Wiedereinschalten des Gerätes nach Not-Aus

- Ursache des Not-Aus ermitteln,
- Gefahr beseitigen.

6. Instandhaltung und Wartung

Das Gerät ist wartungsfrei ausgeführt.

7. Hilfe bei Störungen

	Fehler	Mögliche Ursachen	Abhilfe
1	Kein Testsignal messbar wenn Test-Modus gesetzt wird	Koaxialkabel für Testsignal nicht gesteckt	Kabel aufstecken
		Innere Strahlrohrunterbrechung elektrisch leitend überbrückt	Gerät aus der Strahlführung ausbauen, Überbrückung beseitigen
		Konverter-Elektronik defekt	Gerät zum Hersteller
		Kein Ansteuersignal anliegend	Ansteuersignal-Versorgung überprüfen bzw. wieder herstellen
2	Kein Ausgangssignal sichtbar, jedoch Null-Linie	Klemmung dauernd aktiv	Klemmpuls-Versorgung überprüfen bzw. richtig stellen
		Innere Strahlrohrunterbrechung elektrisch leitend überbrückt	Gerät aus der Strahlführung ausbauen, Überbrückung beseitigen
3	Niederfrequente, jedoch nicht netzsynchrone Störungen im Ausgangssignal	Mikrofonie durch mechanische Schwingungen und remanent aufmagnetisierten Ringbandkern	- mechanische Schwingungen am Strahlrohr reduzieren - Gerät zwecks Entmagnetisierung zum Hersteller
4	Null-Linie stark verschoben oder nicht sichtbar	Klemmung dauernd inaktiv	Klemmpuls-Versorgung überprüfen bzw. wieder herstellen
5	Keine Funktion des Geräts	Steuerleitung nicht aufgesteckt	Steuerleitung aufstecken
		Spannungsversorgung ausgefallen	Spannungsversorgung überprüfen, ggfs. Netzteil austauschen
		Konverter defekt	Gerät zum Hersteller

8. Lagerung und Entsorgung

Hauptsächlich verwendete Materialien des Gerätes sind:

- Metalle
- Elektronikkomponenten

Sortieren und entsorgen Sie – entsprechend den örtlichen Bestimmungen - die Materialien getrennt.

8.1. Vorübergehende Stilllegung

- Alle elektrischen Zuleitungen entfernen
- Vakuumsystem belüften



Hinweis!

Nach einer vorübergehenden Stilllegung muss eine erneute Inbetriebnahme durchgeführt werden. Siehe dazu Kapitel 4.7

8.2. Lagerbedingungen

Die kurzfristige und mittelfristige Lagerung (bis 2 Jahre) ist ohne besondere Maßnahmen bei den in den technischen Daten spezifizierten Umgebungsbedingungen möglich (siehe Kapitel 9.1).

Bei längerfristiger Lagerung sind Maßnahmen zum Korrosionsschutz ergreifen.

8.3. Entsorgung

Hauptsächlich verwendete Materialien des Gerätes sind:

- Metalle
- Elektronikkomponenten

Sortieren und entsorgen Sie – entsprechend den örtlichen Bestimmungen - die Materialien getrennt.

Vor Abtransport das Gerät gemäß Kapitel 5.1 stilllegen.

Zum Transport Hinweise in Kapitel 4.2 beachten!

Geräteteile und elektrotechnische Bauteile sortenrein trennen und fachgerecht entsorgen.



Wichtig!

Alle Teile und Hilfs- und Betriebsstoffe des Gerätes sortenrein trennen,
nach örtlichen Vorschriften und Richtlinien entsorgen.

**Hinweis!**

Bei offenen Fragen zur Entsorgung wenden Sie sich bitte an den Hersteller!

9. Technische Daten

9.1. Gerätespezifikationen

Elektronische/messtechnische Leistungsdaten

Spannungsversorgung	± 15 V DC, ca. 3 VA
Messbereich 1	10 mA Vollausschlag
Messbereich 2	1 mA Vollausschlag
Messbereich 3	100 µA Vollausschlag
Messbereich 4	10 µA Vollausschlag
Signalausgang	Stromschleife 20 mA Vollausschlag
vorgeschriebener Bürdenwiderstand	50 Ω / 0.1 % Toleranz für 1V Vollausschlag
Signal-Amplitudenfehler	≤ 0.5 % vom Vollausschlag
Signal-Auflösung	≤ 1 µA ss über 1 ms Pulslänge im Messbereich 10 µA; ≤ 1% Vollausschlag in den übrigen Bereichen
Steigzeit 10 – 90%, Vollaussteuerung	< 0.5 µs in Messbereich 1 und 2 < 1 µs in Messbereich 3 und 4
Teststrom	80 µA ± 100 nA

Mechanische und vakuumtechnische Daten

Vakuum-Flansche	2 x DN200CF, metallgedichtet
Apertur-Durchmesser	200 mm
Einbaulänge	410 mm
Strahlrohr-Unterbrechung / innere Vakuum-Dichtung	Oxid-Keramik, UHV-geeignet
Gehäuse	weichmagnetisches Eisen
Vakuum-Leckrate	≤ 1 * 10 ⁻⁹ mbar * l/s
Größe (H*B*T)	470 * 380 * 410 mm
Gewicht (N)	ca. ???



Fernsteuerung

Art der Fernsteuerung	Statisch, CMOS-Pegel, gemeinsamer Rückleiter
Eingänge	Messbereich, Klemmpuls, Test_Aktiv
Ausgänge	Analog-Ausgang, Kabel_OK
Typ Steuerkabel	0.14 mm ² , paarweise verseilt, flammhemmend
max. Länge des Steuerkabels	100 m

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb	+21 ± 10°C
Lagertemperatur	+10 °C bis +40°C
Schutzart	IP 30

Schnittstellen

Steuerung	Gerätestecker D-SUB 15 male
-----------	-----------------------------

9.2. Pinbelegungen

9.2.1. Anschluss Steuerung

Pin	Signal	Typ	Bemerkung
1	GND	IN	Spannungsversorgung 0 V
2	-	-	-
3	Klemmpuls	IN	CMOS aktiv high
4	Test_Aktiv	IN	CMOS aktiv high
5	Kabel_OK	OUT	CMOS aktiv high
6	Bereich B3	IN	CMOS aktiv high
7	Bereich B2	IN	CMOS aktiv high
8	Bereich B1	IN	CMOS aktiv high
9	I _{Analog} Out	OUT	20 mA max. an 50 Ω
10	I _{Analog} Return	OUT	20 mA max. an 50 Ω
11	-	-	-
12	-	-	-
13	+ 15 V	IN	Spannungsversorgung pos.
14	- 15 V	IN	Spannungsversorgung neg.
15	GND	IN	Spannungsversorgung 0 V